

606

Записник Комисије за интерни преглед – крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад

Задатак комисије је да на основу сагласности Стручног надзора број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668 од 12.06.2024. године изврши интерни преглед вестибила крила „Б“ станичне зграде Нови Сад и састави извештај о недостацима (прегледа и класификује недостатке на објекту и дефинише рокове за отклањање недостатака које Извођач треба да отклони).

Након прегледа крила „Б“ станичне зграде констатовано је следеће:

- I. Да је за интерни пријем вестибила потребна потврда Стручног надзора да су радови завршени и изведени у складу са техничком документацијом (ПГД/ПЗИ) и да су исти примењени од стране Стручног надзора по свим врстама радова.
- II. Недостатци на објекту су следећи:
 1. Б01
 - a. Штеловање врата и пуштање у функцију,
 - b. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - c. Фуговање и чишћење,
 - d. Пикотограми.
 2. Б0Д
 - a. Грађевинска поправка ћошкова стубова челичног профила (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - b. Улазна спољашња и унутрашња врата немају напајање,
 - c. Фуговање и чишћење,
 - d. Лајсна за унутрашња врата.
 3. Б02
 - a. Грађевинска поправка ћошкова стубова челичног профила (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - b. Фуговање и чишћење
 - c. Штеловање врата и пуштање у функцију
 - d. Пиктограми на вратима.
 4. Б03 - вестебил
 - a. Проба климатизације је заказана у понедељак,
 - b. Лифт ће бити пуштен у току дана,
 - c. Монтажа „L“ профила на десни стуб лифта,
 - d. Рукохват око окна лифта је потребно фиксирати,
 - e. Грађевински радови иза лифта (малтерисање, кречење и гипсане плоче)
 - f. Кречење дела испод степеништа,
 - g. Попуњавање рупа на мермеру иза степеништа и фуговање,
 - h. Уклањање мрежног кабла са спољашње стране благајне
 - i. Чишћење,
 - j. Информациони панел није повезан,
 - k. Попуњавање рупа на плафону код светла изнад благајне,
 - l. Тактилне траке,

- m. Поставити таблу за слабовиде,
 - n. Испод степеншта потребно је затворити куцују за ТТ инсталције.
 - o. Очистити стубове пасареле
5. БЛ1
- a. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - b. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - c. Фуговање,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
6. БЛ2
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
7. БЛ3
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
 - e. Једна лампа није у функцији
 - f. На симс поставити мермерне плоче по избору Надзора.
8. БЛ4
- a. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - b. Чишћење,
 - c. Осветљење није у функцији,
 - d. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - e. Фале решетке за вентилацију,
 - f. Гипсане плоче на плфону потребно је исправити.
9. БЛ5
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Једна лампа није у функцији,
 - d. Попунити рупе уза стуба на симсу.
10. Б011
- a. Попунити рупе у зидовима,
 - b. Поставити лајсну „L“ профила на унутрашњој страни прозора.
11. Б09 унутрашњи ходник
- a. Стара табла за напајње ће бити искључена и напајање ће бити пребачено на нове инсталције.
12. Б012 путничка благајна
- a. Поставити одбојнике за врата,
 - b. У ТК просторији Б024 недостаје:

1. Switch типа 3 24x10/100/1000 base – T Ethernet,
 2. Озвучење 2 оптичка кабла са 8 влакана OM3 и patch панелу за Србија воз који су у рек ормару.
- с. Због издавања карата на путничким благајнама потребна је рачунарска мрежа буде успостављена између ТК просторија, преко оптичких каблова који су постављени али нису повезани. Мрежни swich уређаји за Србија воз у тим ТК просторијама требају бити повезани тим оптичким кабловима и подешени за рад.
- д. У ТК просторијама Б024,Ц022,Д1.37а, потребно је очистити од прашине, тестирати и пустити у рад клима уређаје и улазна врата да буду у функцији. Ово је потребно да уређаји у ТК просторијама исправно функционишу.
13. Б014
- а. Решетка за вентилацију,
 - б. Маска климе фали,
 - с. Дорадити зид око показивача темеретуре,
 - д. Одбојник за врата.
14. Тоалет иза благајне
- а. Женски тоалет је пљав и пун грађевинског материјала.
15. Б012
- а. На плафон потребно је вратити плоче.
16. Галерија Б11
- а. Затворити рупе иза стубова на симсу,
 - б. Поставити лајсне „L“ профила између прозора и симса,
 - с. На последњем стубу потребно је каблове поставити у каналице,
 - д. Очистити и фуговати мермерни зид.
17. Б13
- а. Стакло на огради је разбијено,
 - б. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - с. Чишћење мермера,
 - д. Поставити лајсну на огради,
 - е. На стубовима лифта поставити лајсне „L“ профила
18. Б12
- а. Штеловање спољашњих и унутрашњих врата и пуштање у функцију,
 - б. Постављање пикотограма,
 - с. Залепити отпалу каналицу,
 - д. Исећи шрафофе на поду и пунити рупе,
 - е. Потребно је поставити каналицу за кабал.
19. Б16
- а. Вратити плоче на плафон,
 - б. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - с. Поставити мермерну плочу на врху стуба.
20. Б15
- а. Потребно је поставити каналицу за кабал.

21. Б14

- a. Вратити плоче на плафон,
- b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
- c. Инсталирати утичницу на зиду,
- d. Прозор није у функцији.

22. Партер испед крила „Б“

- a. Чишћење и одшење шута испред клила „Б“

Рок за отклањање 7 дана од дана сачињавања записника.

Закључак комисије за интерни пријем крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад је да су уловне примдбе под тачком „I“ и редним бојевима 4 и 12.

Чланови конисије:

 
1. Лука Божић



2. Александар Крстић



3. Веселим Симовић



4. Зоран Штепановић



5. Жарко Симовић



6. Предраг Предојевић



У Новом Саду
Дана 14.06.2024. године

Записник Комисије за интерни преглед – крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад

Задатак комисије је да на основу сагласности Стручног надзора број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668 од 12.06.2024. године изврши интерни преглед вестибила крила „Б“ станичне зграде Нови Сад и састави извештај о недостацима (прегледа и класификује недостатке на објекту и дефинише рокове за отклањање недостатака које Извођач треба да отклони).

Након прегледа крила „Б“ станичне зграде констатовано је следеће:

- I. Да је за интерни пријем вестибила потребна потврда Стручног надзора да су радови завршени и изведени у складу са техничком документацијом (ПГД/ПЗИ) и да су исти примењени од стране Стручног надзора по свим врстама радова.
- II. Недостатци на објекту су следећи:
 1. Б01
 - a. Штеловање врата и пуштање у функцију,
 - b. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - c. Фуговање и чишћење,
 - d. Пикотограми.
 2. Б0Д
 - a. Грађевинска поправка ћошкова стубова челичног профила (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - b. Улазна спољашња и унутрашња врата немају напајање,
 - c. Фуговање и чишћење,
 - d. Лајсна за унутрашња врата.
 3. Б02
 - a. Грађевинска поправка ћошкова стубова челичног профила (гипсане плоче или мермерне плоче),
 - b. Фуговање и чишћење
 - c. Штеловање врата и пуштање у функцију
 - d. Пиктограми на вратима.
 4. Б03 - вестебил
 - a. Проба климатизације је заказана у понедељак,
 - b. Лифт ће бити пуштен у току дана,
 - c. Монтажа „L“ профила на десни стуб лифта,
 - d. Рукохват око окна лифта је потребно фиксирати,
 - e. Грађевински радови иза лифта (малтерисање, кречење и гипсане плоче)
 - f. Кречење дела испод степеништа,
 - g. Попуњавање рупа на мермеру иза степеништа и фуговање,
 - h. Уклањање мрежног кабла са спољашње стране благајне
 - i. Чишћење,
 - j. Информациони панел није повезан,
 - k. Попуњавање рупа на плафону код светла изнад благајне,
 - l. Тактилне траке,

- m. Поставити таблу за слабовиде,
 - n. Испод степеншта потребно је затворити куцују за ТТ инсталције.
 - o. Очистити стубове пасареле
5. БЛ1
- a. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - b. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - c. Фуговање,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
6. БЛ2
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
7. БЛ3
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - d. Грађевинска поправка ћошкова стубова (гипсане плоче или мермерне плоче).
 - e. Једна лампа није у функцији
 - f. На симс поставити мермерне плоче по избору Надзора.
8. БЛ4
- a. Прозор није у функцији није га могуће отворити,
 - b. Чишћење,
 - c. Осветљење није у функцији,
 - d. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - e. Фале решетке за вентилацију,
 - f. Гипсане плоче на плфону потребно је исправити.
9. БЛ5
- a. Фуговање и чишћење,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Једна лампа није у функцији,
 - d. Попунити рупе уза стуба на симсу.
10. Б011
- a. Попунити рупе у зидовима,
 - b. Поставити лајсну „L“ профила на унутрашњој страни прозора.
11. Б09 унутрашњи ходник
- a. Стара табла за напајање ће бити искључена и напајање ће бити пребачено на нове инсталције.
12. Б012 путничка благајна
- a. Поставити одбојнике за врата,
 - b. У ТК просторији Б024 недостаје:

1. Switch типа 3 24x10/100/1000 base – T Ethernet,
 2. Озвучење 2 оптичка кабла са 8 влакана OM3 и patch панелу за Србија воз који су у рек ормару.
- c. Због издавања карата на путничким благајнама потребна је рачунарска мрежа буде успостављена између ТК просторија, преко оптичких каблова који су постављени али нису повезани. Мрежни switch уређаји за Србија воз у тим ТК просторијама требају бити повезани тим оптичким кабловима и подешени за рад.
- d. У ТК просторијама Б024,Ц022,Д1.37а, потребно је очистити од прашине, тестирати и пустити у рад клима уређаје и улазна врата да буду у функцији. Ово је потребно да уређаји у ТК просторијама исправно функционишу.
13. Б014
- a. Решетка за вентилацију,
 - b. Маска климе фали,
 - c. Дорадити зид око показивача температуре,
 - d. Одбојник за врата.
14. Тоалет иза благајне
- a. Женски тоалет је плав и пун грађевинског материјала.
15. Б012
- a. На плафон потребно је вратити плоче.
16. Галерија Б11
- a. Затворити рупе иза стубова на симсу,
 - b. Поставити лајсне „L“ профила између прозора и симса,
 - c. На последњем стубу потребно је каблове поставити у каналице,
 - d. Очистити и фуговати мермерни зид.
17. Б13
- a. Стакло на огради је разбијено,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Чишћење мермера,
 - d. Поставити лајсну на огради,
 - e. На стубовима лифта поставити лајсне „L“ профила
18. Б12
- a. Штеловање спољашњих и унутрашњих врата и пуштање у функцију,
 - b. Постављање пикотограма,
 - c. Залепити отпалу каналицу,
 - d. Исећи шрафофе на поду и пунити рупе,
 - e. Потребно је поставити каналицу за кабал.
19. Б16
- a. Вратити плоче на плафон,
 - b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
 - c. Поставити мермерну плочу на врху стуба.
20. Б15
- a. Потребно је поставити каналицу за кабал.

21. Б14

- a. Вратити плоче на плафон,
- b. Потребно је поставити каналицу за кабал,
- c. Инсталирати утичницу на зиду,
- d. Прозор није у функцији.

22. Партер испед крила „Б“

- a. Чишћење и одшење шута испред крила „Б“

Рок за отклањање 7 дана од дана сачињавања записника.

Закључак комисије за интерни пријем крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад је да су уловне примдбе под тачком „I“ и редним бојевима 4 и 12.

Чланови комисије:

 
1. Лука Божић



2. Александар Крстић



3. Веселим Симовић



4. Зоран Шћепановић



5. Жарко Симовић



6. Предраг Предојевић



У Новом Саду
Дана 14.06.2024. године